
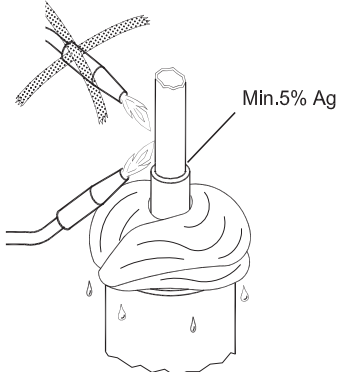


## Руководство по монтажу

### Герметичные фильтры-осушители

Серия DML, DCL, DGL, DFL, DFL TW

<b>Хладагенты:</b> R134a, R22/R407C, R404A/R507, R410A	<b>Температура рабочей среды:</b> -40 – 70 °C	<b>Максимальное рабочее давление:</b> 45 бар
<p> Keep flames away from body</p>  <p>Рекомендации по монтажу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Процесс пайки производить в инертной среде (N<sub>2</sub> – азот)</li> <li>• При пайке необходимо обмотать влажной ветошью фильтр-осушитель</li> <li>• Спаяйте место соединения</li> <li>• Дайте месту пайки остыть</li> <li>• Аккуратно очистите зону пайки после монтажа (удалите остатки припоя щеткой)</li> <li>• В обоих направлениях не менее чем на 3 см от места пайки необходимо нанести защитное антикоррозионное покрытие. Оно должно быть нанесено как на подходящий трубопровод, так и непосредственно на сам фильтр.</li> <li>• Защитное покрытие на места соединений должно быть нанесено в два слоя</li> </ul>	